## Ölverlust Kurbelwellensensor-Dichtung

Beitrag von "Sascha" vom 22.3.2018, 22:17

Servus!

Ein Thema, dass wirklich jeder MINI betrifft, ist die Undichtigkeit im Bereich des Kurbelwellensensors:

20140726\_181332 (1).jpg

Leider kommt man hier nur schlecht an den Sensor.

Ohne hier die Front abzunehmen, ist hier schlecht arbeiten.

Ein Glück, wer eine Fixierung für das Frontmodul hat, da weit weniger abgebaut werden muss und die Front auf den Fixierung nach vorne geschoben werden kann.

Ersteinmal muss der Grobe Schmodder weg, bovor hier der Sensor entfernt wird.

20140726 181723.jpg

Dann der Sensor raus, die Öffnung mit einem Lumpen/Papiertuch verschließen und dann alles richtig sauber machen.

Hier die Auflagefläche am besten mit einem feinen Schleifpapier von Rost und Ablagerungen befreien.

20140726\_182712.jpg

Jetzt noch den Sensor säubern und einen neuen Dichtring anbringen.
(O-Ring Teilenummer 12147514983   3,75€)
20140726_182057 (1).jpg
Hier auch gut zu erkennen, warum der Sensor undicht wurde!
Der O-Ring ist nicht mehr Rund sonden teilweise schon rechtwinklich.
Bevor ich den O-Ring am Sensor verbaue, fülle ich die O-Ring Nut mit einer Flüssigdichtung.
20140726_182727.jpg
Jetzt den Sensor dort anbringen, wo er hingehört und dann sollte es so ausschaun:
20140726_183055.jpg
Sascha